

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250348

Variabilní symbol: 20250406

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250406

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 30.11.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

BLOK 712 fakturace zakázky 240107571 RR STA

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	1	kpl	1 200,00 Kč	21%	1 452,00 Kč	1 452,00 Kč
SBD-STA - RR - technologie do 24 portů	4	kpl	500,00 Kč	21%	605,00 Kč	2 420,00 Kč
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	44	bod	100,00 Kč	21%	121,00 Kč	5 324,00 Kč
SBD-STA - DOPRAVA	2	cesta	150,00 Kč	21%	181,50 Kč	363,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 21%	7 900,00 Kč	1 659,00 Kč

Celkem: 9 559,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
 SNP 2652/22, 434 01 Most
 IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
 www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250406Datum splatnosti
23.12.2025Částka k uhrazení
9 559,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 712

J.KŘÍŽE 877
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 712**
Číslo zakázky: **240107571**

Číslo objednávky: **2. výjezd**

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Kontrola hlavní technologie na střeše:

Provedena vizuální a technická kontrola anténních systémů. Zjištěna výrazná oxidace plastových částí pozemních antén. U satelitních antén Astra 1 a Astra 3 jsou prasklé a zoxidované držáky LNB – nutná kompletní výměna parabol. Stožár vykazuje poškození krycí manžety a nedostatečné ukotvení držáku satelitní antény A1 (2 ze 3 kotvicích šroubů). Zjištěno poškození a oxidace kabeláže včetně ochranné trubky.

Kontrola multiswitchů a odbočovacích míst (vchody 877 a 878):

Zařízení funkční, bez degradace kvality. Signál na vstupu multiswitchů: DVB-T2 103 dB, SAT Astra 3: 88 dB, SAT Astra 1: 86 dB. Výstupní měření na odbočkách odpovídá specifikaci.

Závěr:

Anténní technologie je na konci životnosti, vlivem oxidace dochází k degradaci signálu (kostičkování obrazu). SAT anténa Astra 1 je špatně ukotvena – riziko uvolnění. Multiswitch pracují na maximálních hodnotách.

Doporučení:

Výměna zoxidovaných komponent, kompletní výměna satelitních antén A1 a A3, oprava ukotvení držáku A1, výměna kabeláže a ochranné trubky.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	1
SBD-STA - RR - technologie do 24 portů	3
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzáto	44

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční

ÚDAJE



Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Dana Dolejší
26. 11. 2025

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 712

J.KŘÍŽE 877
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 712**
Číslo zakázky: **240107571**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



U objektu BLOK 712 nebylo možné provést kontrolu přijímacích antén a parabol na střeše, protože ze strany správce domu nebyly dodány klíče k přístupu na střechu.

Byla však provedena kontrola rozvaděče s aktivní technologií, ověřeno napájení, funkce prvků a proměřeny vstupní a výstupní hodnoty signálu v rámci možností dostupné části distribuční trasy.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STA - RR - technologie do 24 portů	4

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



S nedostatky

ÚDAJE



Technik: **Baxa, Křibala**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Dana Dolejší
11. 11. 2025

PROTOKOL O PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY (STA)

1. Identifikační údaje objektu:

- Adresa objektu: J.KŘÍŽE 877, 878
- Počet vchodů: 2
- Typ instalace: DVB-T2 + SAT
- Datum prohlídky: 25.11.2025
- Jméno technika: David Křibala
- Kontakt na technika: +420 777 292 590

2. Kontrola hlavní technologie na střeše:

- Stav antén pro pozemní vysílání: Plastové části antén jsou zoxidované a zkřehlé.
- Stav parabol pro satelitní příjem:
 - Astra 3: Plastový držák LNB snímače je prasklý, zoxidovaný - Vyžaduje výměnu.
 - Astra 1: Plastový držák LNB snímače prasklý a zkřehlý - Vyžaduje výměnu.
- Kontrola stožáru: Prasklá krycí manžeta – Vyžaduje opravu. Držák pro satelitní anténu A1 drží na 2 ze 3 kotvících šroubů – Vyžaduje opravu.
- Kontrola a nastavení zesilovačů:
- Stav kabeláží a konektorů: Poškození/oxidace – Vyžaduje opravu/výměnu, ochrana kabelových tras je poškozena - vlivem oxidace – Vyžaduje výměnu.

3. Kontrola multiswitchů / odbočovacího pole (každý vchod):

- Stav zařízení:
 - Vchod 877: [] OK [] funkční, bez degradace kvality,
 - Vchod 878: [] OK [] funkční, bez degradace kvality,
- Kvalita signálu na vstupu multiswitchů:
 - DVB-T2: 103 dB
 - SAT Astra 3: 88 dB
 - SAT Astra 1: 86 dB
- Kvalita signálu na odbočkách (měřeno na vybraných bytech):
 - Vchod 877, byt 12: DVB-T2: 69dB, SAT: 88dB
 - Vchod 878, byt 8: DVB-T2: 71dB, SAT: 79dB

4. Výkaz provedených úkonů dle smlouvy:

- Přijímací technologie včetně antén: 3
- Technologie do 24 portů: Ano: Počet vchodů: 2
- Technologie do 32 portů: Ne Počet vchodů: 0
- Technologie do 50 portů: Ne Počet vchodů: 0
- Měření a diagnostika spektrálním analyzátozem: Ano: Počet: 44

5. Doporučené opravy a opatření:

- Zoxidované komponenty vyměnit včetně kabeláže (střecha)
- Výměna ochranné plastové trubky pro kabelové trasy
- Výměna držáků LNB snímačů pro A1 + A3 (střecha) – nelze vyměnit jen plastové části, musí se vyměnit celá satelitní anténa.
- Ukotvení držáku satelitní antény A1

6. Závěr a potvrzení:

Celkový stav systému:

- Přijímací technologie (antény) - jsou vlivem oxidace a povětrnostních podmínek jsou na konci životnosti a může docházet k degradaci přijímaného signálu (projevuje se kostičkováním v obraze). Špatně ukotvená SAT anténa A1 může úplně upadnout!
 - Technologie pro šíření signálů – Multiswitche ve vchodech 877 - 878 jsou na maximálních výkonových hodnotách.
-
- Prohlídku provedl: David Křibala